

**Mode d'emploi  
Coupe des métaux à sec  
Modèle  
308C**

**Table des matières**

|     |  |
|-----|--|
| 2-3 | Consignes et instructions de sécurité                  |
| 4   | Caractéristiques techniques, description de la machine |
| 5   | Déballage, mettre la tête en position haute            |
| 6   | Mise en service et réglages                            |
| 7   | Etau, coupe d'angle                                    |
| 8   | Butée de descente du disque, Poignée de transport      |
| 9   | Fonctionnement   |
| 10  | Changement du disque                                   |
| 11  | Verification et changement des charbons                |
| 12  | Vue éclatée  |
| 13  | Liste des pièces de rechange                           |
| 14  | Bon de garantie  |



## **Attention! La non observation des présentes instructions peut conduire à de graves accidents.**

Cette machine présente, comme toutes les autres, certains risques d'utilisation et de conduite, typiques aux machines-outils. Si l'on reste attentif dans sa conduite ou qu'on la manipule convenablement on diminue notablement les risques éventuels. Faute de respecter les consignes de sécurité normales l'opérateur s'expose inéluctablement à des accidents.

La machine a été conçue pour les modes d'utilisation indiqués. Nous vous déconseillons vivement de la modifier ou de vous en servir selon d'autres critères, pour lesquels elle n'est pas conçue.

Si vous avez quelques questions sur l'utilisation de la machine, auxquelles vous n'auriez pas de réponse à l'aide du manuel, adressez vous en premier au vendeur qui pourra vous apporter une aide supplémentaire.

## **RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DES MACHINES**

1. Pour votre propre sécurité commencez par lire les instructions. Vous aurez beaucoup plus de satisfaction avec une machine dont vous connaissez la conduite, ses limites d'emploi, ainsi que les dangers spécifiques qu'elle présente.
2. Maintenir les carters de protection dans un état offrant la sécurité optimale. Surtout ne pas les démonter.
3. Les machines dont l'équipement électrique est pourvu d'une prise mâle, avec contact de protection, doivent toujours être raccordées au réseau par une boîte de jonction avec mise à la terre. En cas d'utilisation de prises intermédiaires n'ayant pas de contact de protection, il faut absolument raccorder la masse de la machine à une prise de terre. Ne jamais utiliser la machine sans avoir pris cette précaution.
4. Ne pas laisser sur la machine des outils, clés, ou autres éléments. S'assurer dans tous les cas que tous les outillages mobiles sont ôtés de la machine avant sa mise en marche.
5. Maintenir la zone d'évolution de l'opérateur libre de tout obstacle. Son encombrement, ou celui de la surface de travail, conduisent immanquablement à d'accidents.
6. Ne pas utiliser la machine dans un environnement dangereux. Ne pas s'en servir dans des locaux humides ou sous la pluie. Toujours éclairer correctement ses abords et le plan de travail.
7. Les enfants et les visiteurs doivent toujours être tenus à distance de la machine.
8. Protéger l'atelier contre l'intrusion de personnes non autorisées. Assurer la protection des enfants par des moyens appropriés, tels que desenceintes et des contacteurs principaux verrouillables.
9. Ne pas surcharger la machine. Son rendement et la qualité de son travail seront meilleurs si elle est utilisée dans le domaine pour lequel elle a été construite.
10. Ne pas utiliser d'accessoires pour des travaux pour lesquels ils ne sont pas conçus.
11. Portez des vêtements corrects. Les habits flottants, gants, foulards, bagues, colliers, gourmettes, et autres bijoux, sont à proscrire en raison des risques d'enroulement sur un organe de machine en rotation. Les chaussures doivent avoir des semelles antidérapantes. Couvrez vous la tête et ramassez entièrement les cheveux sous la coiffe.
12. Toujours porter des lunettes de protection, conformes aux mesures de la sécurité du travail. En cas d'usinage de matières poussiéreuses, porter aussi un masque antipoussières.
13. Fixer la pièce solidement dans l'étau. C'est plus sûr que de la tenir à la main et cela vous laisse les deux mains libres pour actionner la machine.

14. Veiller à la sécurité. Placer les pieds et incliner le corps de façon à avoir un équilibre maximal.
15. Maintenir constamment la machine en bon état. S'assurer que les arêtes de coupe de l'outil sont bien affûtées et qu'aucun déchet de métal n'y est collé. Respecter les consignes d'utilisation, de nettoyage, de graissage et de remplacement des accessoires utilisés.
16. Avant toute intervention sur la machine pour la maintenance, le remplacement de pièces de machine, ou l'échange d'outils, toujours prendre soin de débrancher la connexion d'alimentation.
17. N'utilisez que les accessoires conseillés dans le manuel d'utilisation. L'emploi d'accessoires non conformes est source d'accidents.
18. Evitez les mises en marche intempestives. Avant de brancher la prise d'arrivée du courant, veillez toujours à ce que l'interrupteur principal soit à sa position ARRET (0).
19. Vérifier régulièrement les pièces de machine susceptibles de détérioration. Tout organe, ou pièce, défectueux doit être immédiatement remis en bon état ou être remplacé.
20. Ne jamais quitter la machine si elle fonctionne. Toujours couper l'alimentation en courant et attendre son arrêt complet avant de s'en éloigner.
21. Ne jamais se servir de la machine si l'on est sous l'influence de médicaments, voir d'alcool ou de drogue.
22. Avant toute intervention dans l'équipement électrique, aux moteurs d'entraînement, etc; de la machine, toujours s'assurer qu'elle est déconnectée du réseau.

## Instructions de sécurité du travail

### Transport de la machine

1. La machine pèse jusqu'à 17 kg.
2. Utiliser des moyens de transport appropriés pour transporter la machine.



**Toujours porter des lunettes de protection!**

### Poste de travail


1. L'éclairage et la ventilation du local de travail doivent être suffisants.
2. L'éclairage doit être de 300 LUX pour assurer un bon travail.

### Niveau sonore

1. La pression du niveau sonore de la machine pendant le fonctionnement doit être de 102,9dB (A).
2. Le niveau sonore peut être plus fort lors de la coupe en fonction du matériau. Il convient donc de se protéger du bruit et de prendre des mesures de sécurité appropriées (par. ex.: protection des oreilles).

### Branchemennt électrique

1. La machine Modèle 308C est livrée avec câble d'alimentation et prise, 230V, 50Hz.
2. Les fusibles doivent être d'au moins 10A.
3. Les caractéristiques techniques précises se trouvent sur la plaque signalétique de la machine et sur le plan électrique joint aux présentes instructions.
4. **ATTENTION:** Débrancher la machine du secteur (enlever la prise) pour tous les travaux d'assistance technique ou de transformation ainsi que pour les réparations de la machine.
5. Le câble de terre jaune/vert est important pour la sécurité électrique. Il convient donc de le monter correctement.

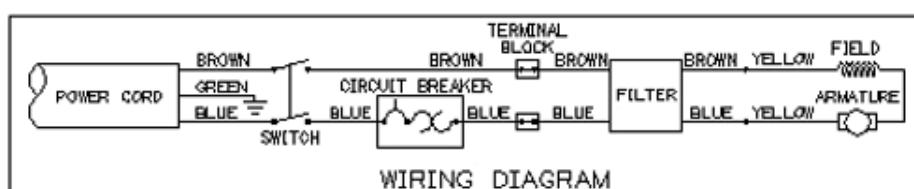

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**PROMAC**  
308C

| <b>Modèle</b>                     | <b>308C</b>   |
|-----------------------------------|---------------|
| Tension moteur                    | 230 V         |
| Puissance moteur                  | 1,65 Kw       |
| Ampérage moteur max.              | 7,5 A         |
| Vitesse du moteur en tours/minute | 3900          |
| Vitesse de la lame m/s            | 24,2          |
| Dimension du disque mm            | 355           |
| Dimensions HxLxL mm               | 420 x 480x340 |
| Poids kg                          | 17,0          |
| <b>Capacités de coupe en mm:</b>  | <b>90°</b>    |
| Rond                              | 120           |
| Carré                             | 108x108       |
| Rectangulaire                     | 63x241        |

Contrôle du niveau en rapport avec le point 1.7.4 des Directives de machines 89/392.

En cas de charge normale et uniforme de la machine, le niveau sonore (NE23744) est de 102,9 dB(A).

**Le niveau peut toutefois augmenter pour différents matériaux à coupe difficile de sorte que le personnel de service soit contraint de s'équiper d'une protection antibruit.**

## DESCRIPTION DE LA MACHINE

Avec la tronçonneuse à disque circulaire PROMAC 308C, on dispose d'une machine optimale permettant d'effectuer des travaux de coupe multiples. La bonne utilisation et un entretien efficace de la machine garantissent un fonctionnement fiable et une haute précision de travail pendant de longues années.

La machine ne doit être mise en marche qu'après avoir étudié scrupuleusement le Manuel d'instructions et après avoir bien compris et parfaitement maîtrisé toutes les commandes de celle-ci servant à la faire fonctionner.

Chaque fonction de la machine doit être vérifiée séparément sans mettre la machine en marche.

## CARACTERISTIQUES

1. La conception de cette machine permet de couper différents matériaux avec une disque abrasif sans lubrifiant de coupe.
2. La machine est élaborée de façon précise et n'impose aucune limite d'utilisation à du personnel expérimenté grâce à sa manipulation simple.
3. L'opération de coupe peut avoir lieu par la méthode suivante: de descente manuelle directe de la tête de coupe dans le sens de la table.
4. La tête de la machine en fonte d'aluminium stable garantit le maintien de la précision, acquise par l'usinage comme la rectification et l'alésage de précision.
5. La disque abrasif PROMAC spécialement rectifiée est adaptée à cette machine et permet un grand nombre de coupes précises.

## PREPARATIONS D'UTILISATION

Avant la mise en marche, vérifier que l'état et le fonctionnement de toutes les pièces de la machine sont impeccables. Le bon fonctionnement de la machine est garanti pour très longtemps, si les mesures de sécurité correspondant à la machine et la bonne manipulation de celle-ci sont respectées.

Votre tronçonneuse à disque est livrée complète en un carton. Attention en sortant celle ci de son emballage. La FIG.2 montre la machine une fois sortie de son carton.

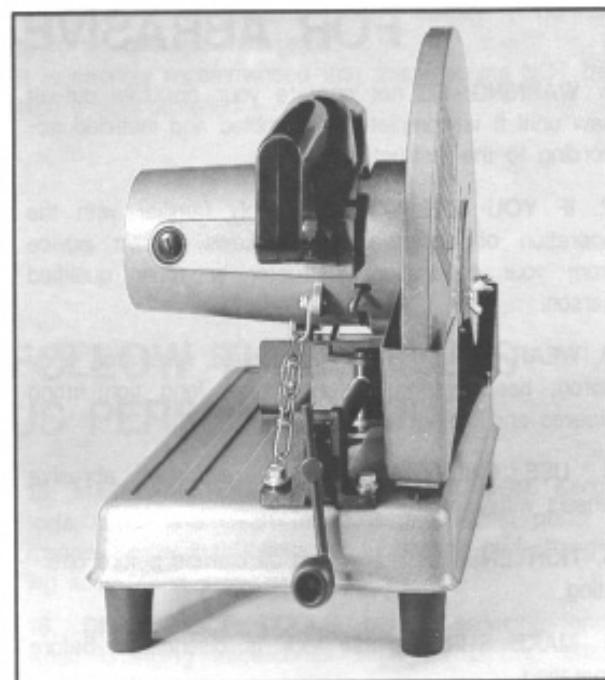


Fig. 2

## METTRE LA TETE EN POSITION HAUTE

1. Pour des raisons d'expéditions le bloc tête (A) FIG.3 de la machine est maintenu en position basse par une chaînette (B). Pour libérer le bloc tête (A) il suffit simplement de décrocher la chaînette (B) du bloc moteur.
2. La FIG.4 montre le bloc tête en position haute.

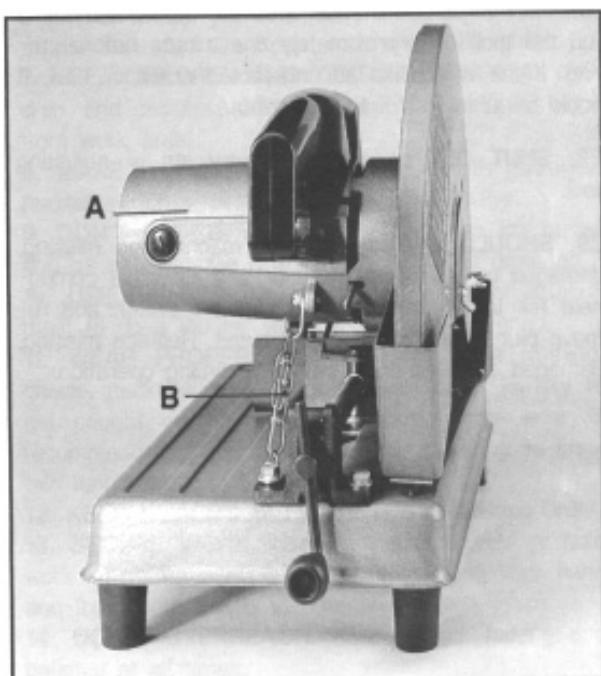


Fig. 3

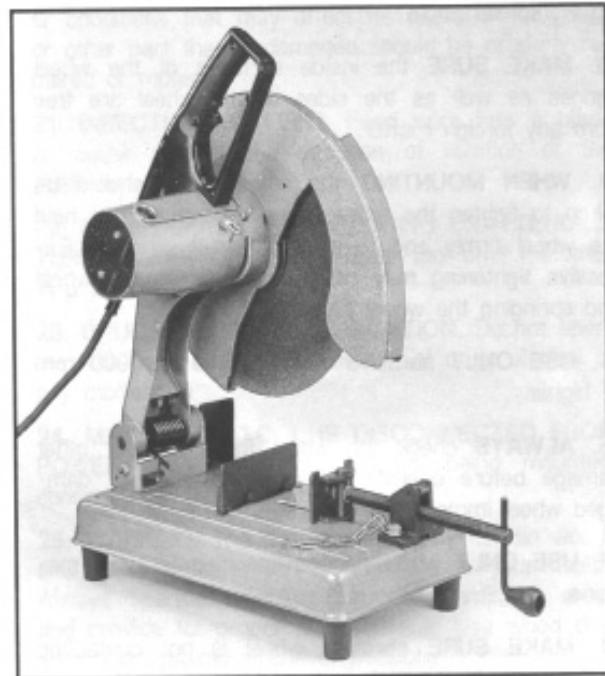


Fig. 4

## Interrupteur MARCHE - ARRET

Actionner l'interrupteur MARCHE pour mettre en route la tronçonneuse (B). En relâchant l'interrupteur , la tronçonneuse s'arrête (B).

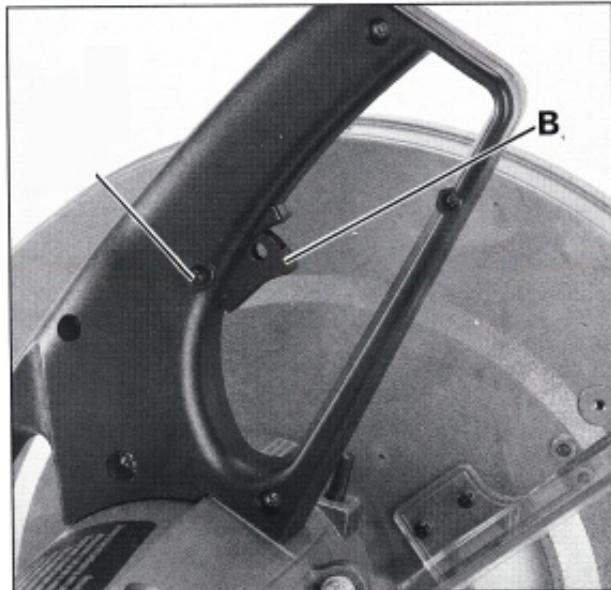


Abb.8

## Blocage de l'interrupteur en position ARRET

**IMPORTANT:** Lorsque la machine n'est pas utilisée, il est recommandé de bloquer l'interrupteur en position ARRET à l'aide d'un cadenas (C) passé par les trous de la gachette (A), voir Fig. 9.



Abb.9

Le serrage de la pièce à couper est rapide et facile, voir explications ci dessous :

1. Soulever la came (A) FIG.10 pour que le demi-écrou (B) soit séparé de la vis sans fin (C).
2. Tirer sur la poignée (D) FIG.10, suffisamment pour permettre de placer la pièce à couper. Le déplacement de la partie mobile de l'étau s'effectue en poussant ou en tirant sur la poignée (D) lorsque la came (A) est en position relevée.
3. Pousser sur la poignée (D) FIG.11 jusqu'à ce que la mâchoire (F) soit en contact avec la pièce à serrer (E).
4. Baisser la came (A) FIG.11 pour engager le demi-écrou (B) sur la vis sans fin (C). Tourner la poignée (D) pour finir de serrer la pièce dans l'étau.

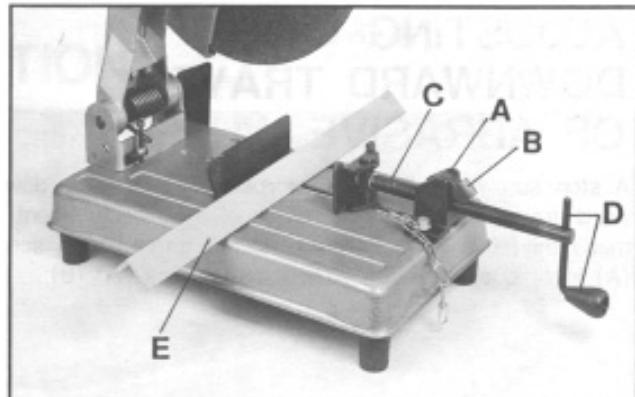


Fig. 10

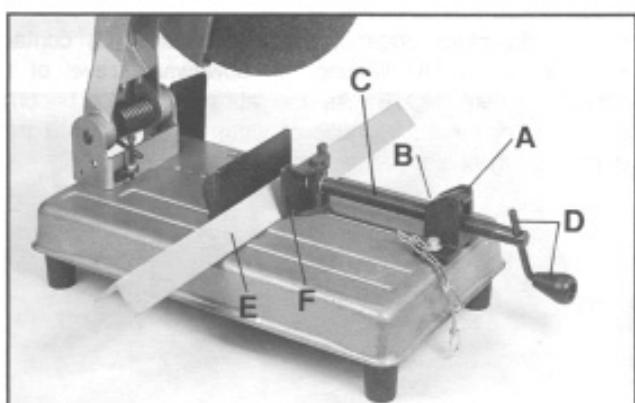


Fig. 11

## COUPE D'ANGLE

1. Desserrer les deux boulons (G) FIG.12 et faire pivoter la mâchoire d'étau (H) à l'angle désiré. Resserrer les deux boulons (G) pour bloquer la mâchoire dans sa position. Le mors mobile (F) pivote automatiquement au contact de la pièce à couper lors du serrage de celle ci.
2. La FIG.13 montre une pièce à couper serrer dans l'étau et positionnée pour une coupe en angle.

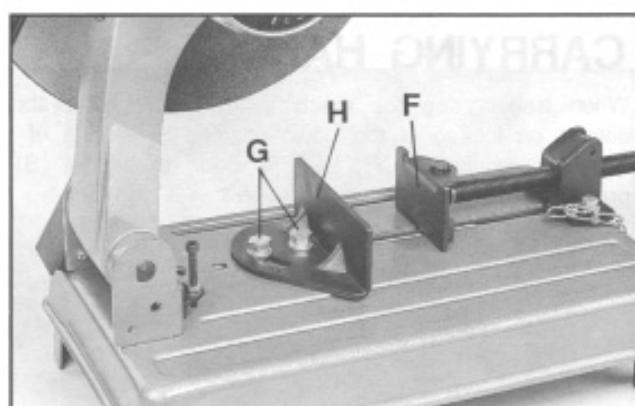


Fig. 12

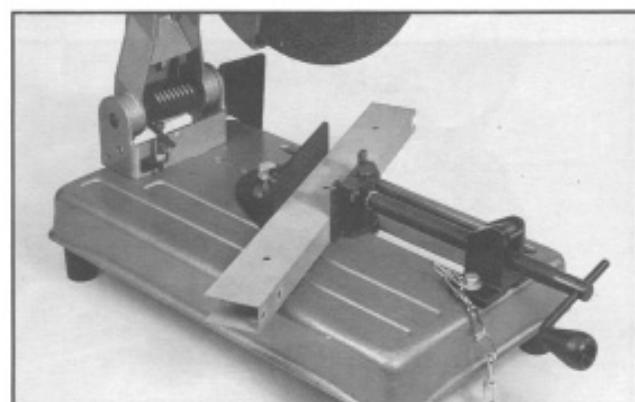


Fig. 13

La vis de butée (A) FIG.14, sert à limiter la descente du disque abrasif. Son réglage s'obtient en desserrant l'écrou (B) et en tournant le boulon (A) pour l'amener à la hauteur désirée. Resserrer l'écrou (B) pour bloquer le réglage choisi.

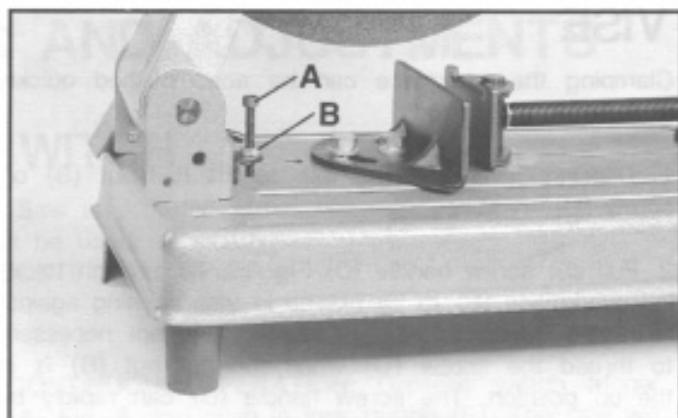


Fig. 14

FIG.15 .Illustration du bras de la tronçonneuse arrivant en contact avec la butée de profondeur limitant la descente du disque abrasif.

Lorsque le disque abrasif diminue de diamètre par son usure il faut à nouveau régler la butée de descente.

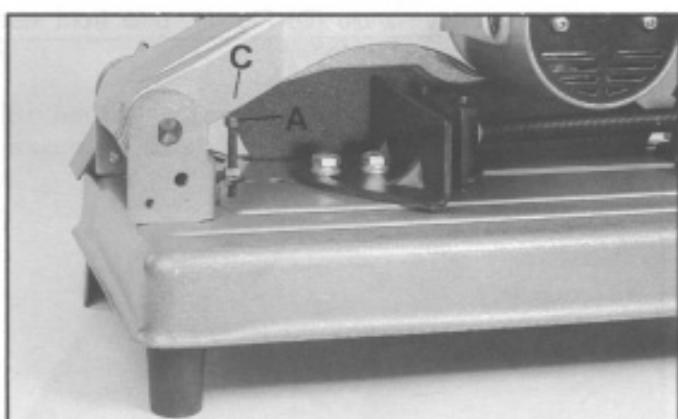


Fig. 15

## POIGNEE DE TRANSPORT

Pour le transport de la machine, le bloc tête doit être bloqué en position basse par la chaînette (A)FIG.16. Une poignée (B) est prévue pour faciliter ce transport.

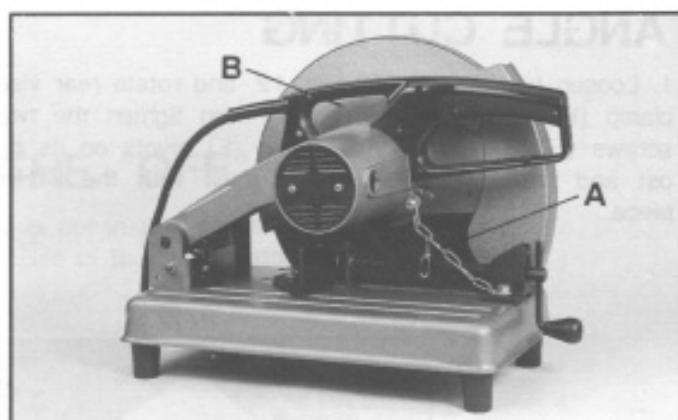


Fig. 16

## FONCTIONNEMENT

Après avoir bloqué la pièce à couper dans l'étau, démarrer la machine et attendre que le moteur tourne à plein régime. Descendre le disque (A) lentement surtout au moment du contact avec la pièce à couper (B) FIG.17. Ne pas donner d'à coup au moment du contact ce qui provoquerait une ovalisation du disque et aurait pour conséquence une mauvaise qualité de coupe et possibilité de casse du disque.

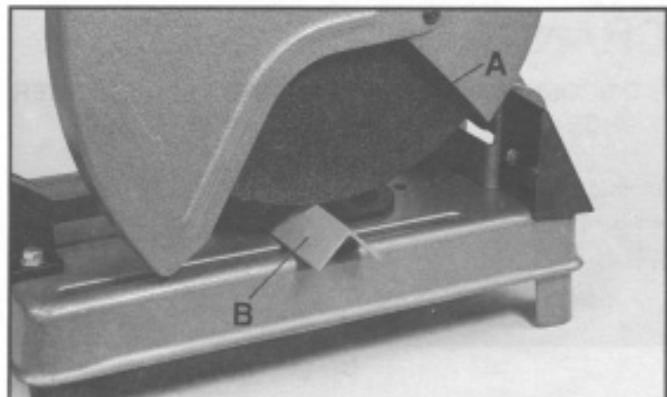


Fig. 17

Continuer de pousser fermement sur le bras lorsque la coupe est commencée comme FIG.18.

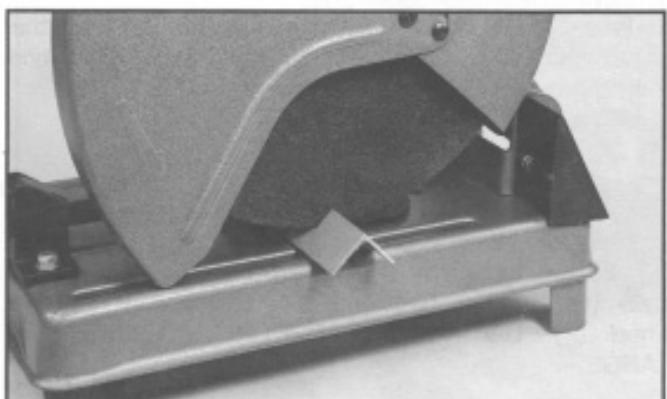


Fig. 18

Quand vous arriver à la fin de la coupe, comme le FIG.19, il n'est pas nécessaire de ralentir la vitesse de descente. Vous risquez en faisant cela d'avoir une montée importante de la température du disque et de l'endommager.

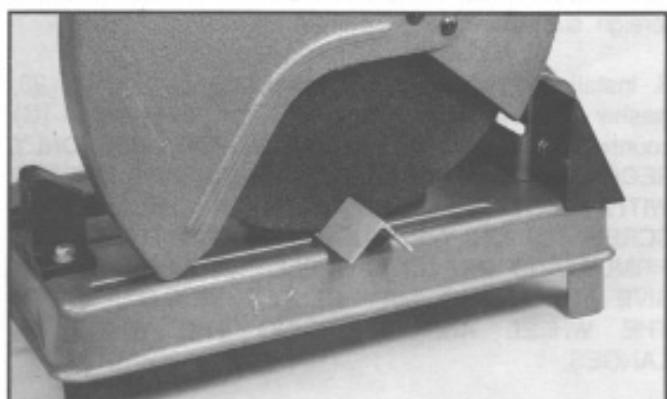


Fig. 19

FIG.20, Illustration d'une coupe terminée.  
Note : Le nombre de coupes par disque est fonction de la qualité du disque mais aussi du temps de travail et du matériau coupé.

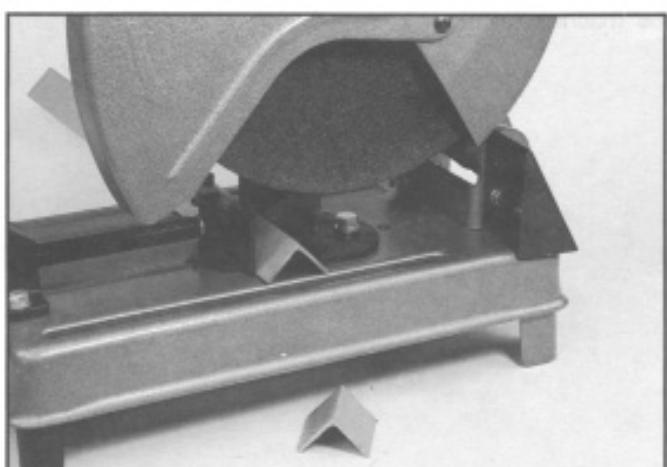


Fig. 20

1. **Débrancher la machine de sa source d'énergie.**
2. Basculer le carter mobile (A) FIG.21 comme sur la photo.

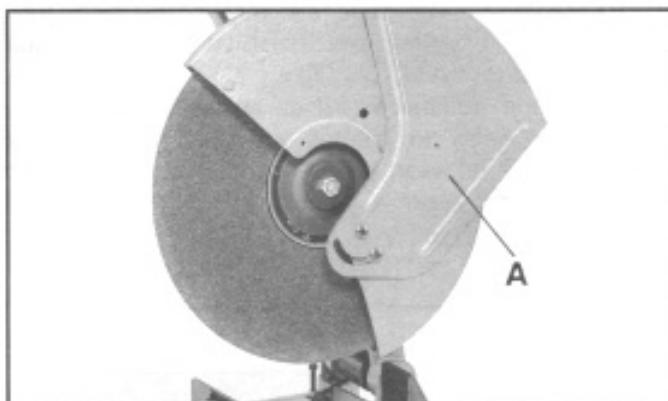


Fig. 21

3. Appuyer sur l'axe de blocage d'arbre (B) FIG.22 et tourner le disque (F) à la main afin de bien engager l'axe de blocage.
4. Utiliser la clé fournie pour desserrer le boulon FIG.23 en tournant dans le sens horaire, enlever le boulon (C), la rondelle (D), la flasque extérieure (E) et le disque (F). **NE PAS ENLEVER LA FLASQUE ARRIERE DU DISQUE.**
5. Vérifier et nettoyer les axes et les pièces enlever de toutes souillures.
6. Installer le nouveau disque, la flasque extérieure (E), la rondelle (D), et le boulon (C) que l'on serre en sens horaire inverse. **IMPORTANT : Le serrage du disque doit être suffisant pour empêcher celui-ci de glisser, mais pas trop pour laisser l'élasticité aux flasques arrière et extérieure du disque.**
7. Tourner le disque pour dégager l'axe de blocage de son logement avant de se servir de la machine.

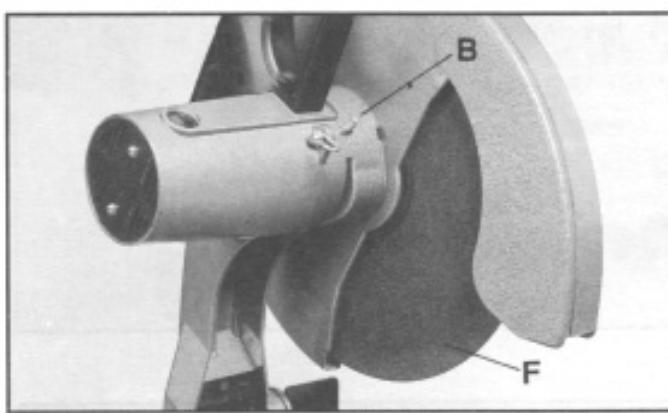


Fig. 22

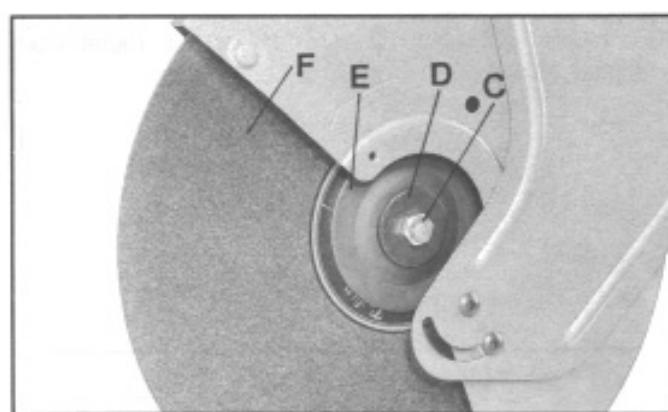


Fig. 23

## VERIFICATION ET CHANGEMENT DES CHARBONS

**PROMAC**  
308C

**Attention :** Débrancher la machine de sa source d'énergie avant de toucher aux charbons.

En général changer les charbons toutes les 50 heures de travail afin de préserver le moteur de votre machine.

Procéder quand même toutes les 10 heures de travail à un contrôle de l'état de ces charbons et les changer si besoin.

Les portes charbons (A) FIG.24 sont situés de part et d'autre du bloc moteur.




Fig. 24

FIG.25, Illustration d'un charbon sorti pour vérification.

Quand le charbon ne mesure plus que 5 mm de long ou que le ressort ou la tresse sont endommagés où bleus, il faut changer les 2 charbons de la machine.



Fig. 25

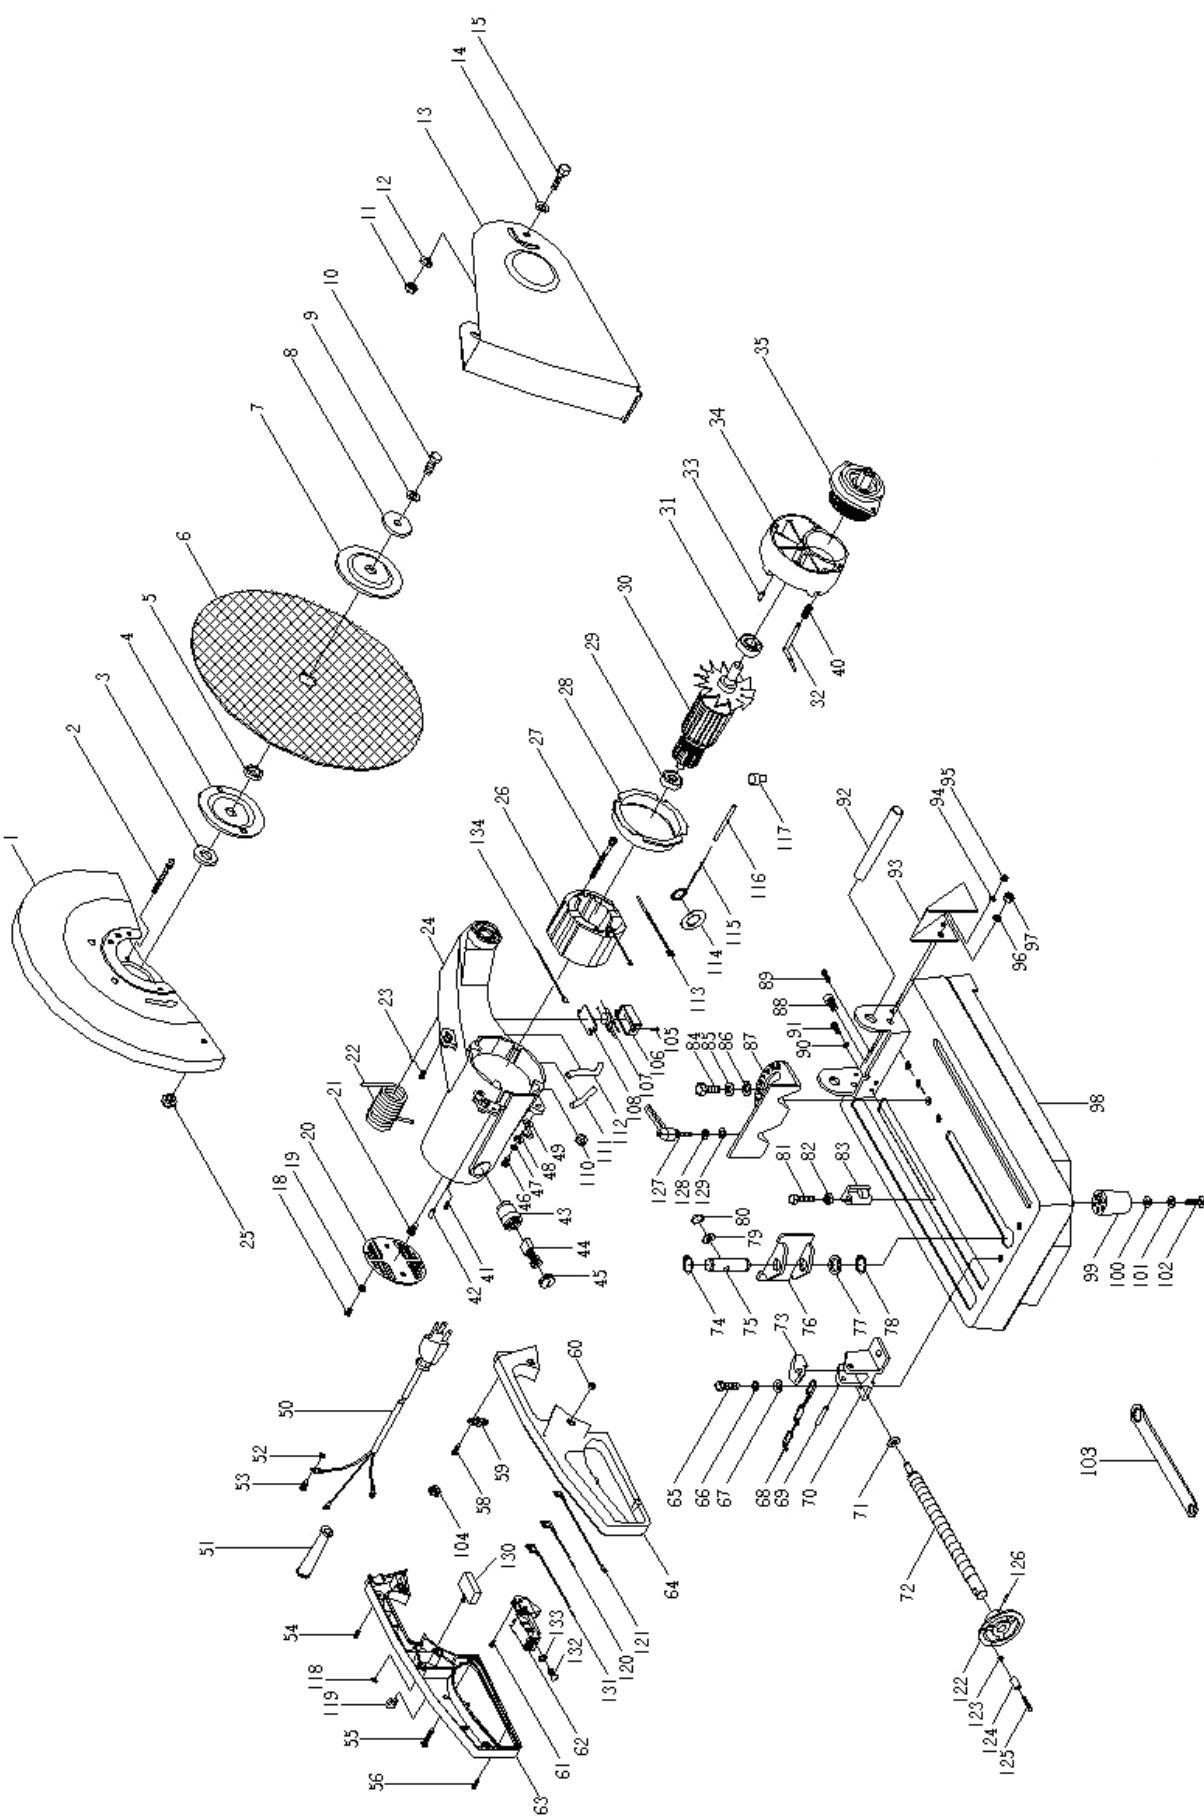

## LISTE DES PIECES DE RECHANGE

**PROMAC**  
**308C**

|    |           |                                     |     |           |                                     |
|----|-----------|-------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------|
| 1  | PM 308001 | Oberschutz / Protection             | 72  | PM 308065 | Spindel / Arbre                     |
| 2  | PM 308002 | Schraube / Vis                      | 73  | PM 308066 | Flansch / Flasque                   |
| 3  | PM 308003 | Büchse / Palier                     | 74  | PM 308067 | Scheibe / Rondelle                  |
| 4  | PM 308004 | Flansch / Flasque                   | 75  | PM 308068 | Bolzen / Boulon                     |
| 5  | PM 308005 | Büchse / Palier                     | 76  | PM 308069 | Backe / Mors mobile                 |
| 6  | 9888      | Trennscheibe / Disque (10)          | 77  | PM 308070 | Scheibe / Rondelle                  |
| 7  | PM 308007 | Flansch / Flasque                   | 78  | PM 308071 | Sicherungsring / Circlip            |
| 8  | PM 308008 | Scheibe / Rondelle                  | 79  | PM 308072 | Scheibe / Rondelle                  |
| 9  | PM 308009 | Federscheibe / Rondelle             | 80  | PM 308073 | Sicherungsring / Circlip            |
| 10 | PM 308010 | Schraube / Vis                      | 81  | PM 308075 | Schraube / Vis                      |
| 11 | PM 308311 | Mutter / Ecrou                      | 82  | PM 308076 | Scheibe / Rondelle                  |
| 12 | PM 308312 | Scheibe / Rondelle                  | 83  | PM 308077 | Flansch / Flasque                   |
| 13 | PM 308313 | Unterschutz / Protection            | 84  | PM 308078 | Schraube / Vis                      |
| 14 | PM 308314 | Scheibe / Rondelle                  | 85  | PM 308079 | Federscheibe / Rondelle             |
| 15 | PM 308315 | Schraube / Vis                      | 86  | PM 308080 | Scheibe / Rondelle                  |
| 18 | PM 308013 | Schraube / Vis                      | 87  | PM 308081 | Backe / Mors fixe                   |
| 19 | PM 308014 | Klemme / Rondelle                   | 88  | PM 308083 | Schraube / Vis                      |
| 20 | PM 308015 | Platte / Plaque                     | 89  | PM 308085 | Schraube / Vis                      |
| 21 | PM 308016 | Schraube / Vis                      | 90  | PM 308084 | Scheibe / Rondelle                  |
| 22 | PM 308017 | Feder / Ressort                     | 91  | PM 308082 | Schraube / Vis                      |
| 23 | PM 308018 | Schraube / Vis                      | 92  | PM 308086 | Welle / Axe                         |
| 24 | PM 308019 | Gehäuse / Carcasse                  | 93  | PM 308087 | Flansch / Flasque                   |
| 25 | PM 308100 | Schraube / Vis                      | 94  | PM 308088 | Scheibe / Rondelle                  |
| 26 | PM 308021 | Feld / Inducteur                    | 95  | PM 308089 | Mutter / Ecrou                      |
| 27 | PM 308022 | Schraube / Vis                      | 96  | PM 308090 | Scheibe / Rondelle                  |
| 28 | PM 308023 | Luftleiter / Baffle                 | 97  | PM 308091 | Mutter / Ecrou                      |
| 29 | PM 308024 | Kugellager / Roulement              | 98  | PM 308092 | Platte / Plaque                     |
| 30 | PM 308025 | Anker / Induit                      | 99  | PM 308093 | Fuss / Pied                         |
| 31 | PM 308026 | Kugellager / Roulement              | 100 | PM 308094 | Scheibe / Rondelle                  |
| 32 | PM 308027 | Hebel / Levier                      | 101 | PM 308095 | Federscheibe / Rondelle             |
| 33 | PM 308028 | Bolzen / Goupille                   | 102 | PM 308096 | Schraube / Vis                      |
| 34 | PM 308029 | Flansch / Flasque                   | 103 | PM 308098 | Schlüssel / Clé                     |
| 35 | PM 308335 | Getriebe kompl./ Engrenage complet  | 104 | PM 308404 | Klemme / Serrage                    |
| 40 | PM 308035 | Feder / Ressort                     | 105 | PM 308405 | Schraube / Vis                      |
| 41 | PM 308038 | Bolzen / Goupille                   | 106 | PM 308406 | Entstörleinheit / Boîte du filtre   |
| 42 | PM 308039 | Schraube / Vis                      | 107 | PM 308407 | Filter / Filtre                     |
| 43 | PM 309057 | Kohlenhalter / Porte charbon        | 108 | PM 308408 | Filterdeckel / Couvercle filtre     |
| 44 | PM 309058 | Kohlenbürste / Charbon              | 110 | PM 308410 | Führung / Support                   |
| 45 | PM 309059 | Kohlenbdeckel /                     | 111 | -         | Isolierrohr / Tube isolant          |
|    |           | Couvercle charbon                   | 112 | -         | Isolierrohr / Tube isolant          |
| 46 | PM 308037 | Schraube / Vis                      | 113 | -         | Kabel / Câble                       |
| 47 | PM 308099 | Klemme / Rondelle                   | 114 | PM 308414 | Isolierscheibe / Rondelle isolation |
| 48 | PM 308074 | Scheibe / Rondelle                  | 115 | -         | siehe / voir Pos. 26                |
| 49 | PM 308036 | Haken / Crochet                     | 116 | -         | siehe / voir Pos. 27                |
| 50 | 200034    | Netzkabel / Câble d'alimentation CH | 117 | -         | siehe / voir Pos. 28                |
| 50 |           | Netzkabel / Câble d'alimentation FR | 118 | PM 308418 | Mutter / Ecrou                      |
| 51 | PM 308044 | Kabeltülle / Entrée câble           | 119 | PM 308419 | Kappe / Cache                       |
| 52 | PM 308045 | Scheibe / Rondelle                  | 120 | -         | Verteilerdraht / Fil de liaison     |
| 53 | PM 308046 | Schraube / Vis                      | 121 | -         | Verteilerdraht / Fil de liaison     |
| 54 | PM 308047 | Schraube / Vis                      | 122 | PM 308422 | Handkurbel / Manivelle              |
| 55 | PM 308048 | Schraube / Vis                      | 123 | PM 308423 | Mutter / Ecrou                      |
| 56 | PM 308049 | Schraube / Vis                      | 124 | PM 308424 | Handkurbel / Manivelle              |
| 58 | PM 308051 | Schraube / Vis                      | 125 | PM 308425 | Schraube / Vis                      |
| 59 | PM 308052 | Klemme / Serrage                    | 126 | PM 308426 | Schraube / Vis                      |
| 60 | PM 308053 | Mutter / Ecrou                      | 127 | PM 308427 | Jaccardhebel / Vis jaccard          |
| 61 | PM 308054 | Schraube / Vis                      | 128 | PM 308428 | Sicherungsscheibe /                 |
| 62 | PM 308055 | Schalter / Interrupteur             |     |           | Rondelle d'arrêt                    |
| 63 | PM 308056 | Griffhälfte / 1/2 poignée           | 129 | PM 308429 | Scheibe / Rondelle                  |
| 64 | PM 308057 | Griffhälfte / 1/2 poignée           | 130 | PM 308430 | Überlastschutz /                    |
| 65 | PM 308058 | Schraube / Vis                      | 131 | -         | Protection contre les surcharges    |
| 66 | PM 308059 | Büchse / Palier                     | 132 | PM 308432 | Verteilerdraht / Fil de liaison     |
| 67 | PM 308060 | Scheibe / Rondelle                  | 133 | PM 308433 | Schraube / Vis                      |
| 68 | PM 308061 | Kette / Chaîne                      |     |           | Sicherungsscheibe /                 |
| 69 | PM 308062 | Bolzen / Boulon                     |     |           | Rondelle d'arrêt                    |
| 70 | PM 308063 | Flansch / Flasque                   | 134 | PM 308020 | Dichtung / Joint                    |
| 71 | PM 308064 | Scheibe / Rondelle                  |     |           |                                     |



## Garantie

Wir gewähren Ihnen auf den unten eingetragenen Artikeln Garantie auf die Dauer von 12 Monaten ab Laufdatum. Einzige Voraussetzung: dieses ausgefüllte persönliche Garantie-Zertifikat muss der zur Reparatur eingesandten Maschine beigefügt sein.

Par ce document nous nous engageons à réparer l'article mentionné ci-dessous en garantie pendant une période de 12 mois à partir de la date d'achat. Cette garantie ne sera pas honorée si ce certificat dûment complété n'est pas renvoyé avec la machine en question pour toute réparation.

Modell / Modèle

Namen und Anschrift des Käufers / Nom et adresse de l'acheteur

Serie-Nr. / N° de série

Kaufdatum / Date de l'achat

Händler-Stempel

Cachet du revendeur